

RAPPORT DE VÉRIFICATION



LEROY MERLIN FRANCE
RUE CHANZY
59260 LEZENNES

TRANSPORT MECANIQUE

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'équipements non vérifiés	Nombre de mises à l'arrêt préconisées
Installation d'ascenseur	6	5	1	1

Adresse d'intervention :
LEROY MERLIN FRANCE
AVENUE FRANCOIS CHARDIGNY ZAC DE LA
RAVELLE LA VAL
13011 MARSEILLE 11

Mission réalisée le 27/11/21
Accompagnateur : M.BOURAS Kévin (THYSSENKRUPP)

N° d'affaire : 1908N11P0000002/104000
Désignation : GCN - LEROY MERLIN ASCENSEUR-MAG N° 119 - MARSEILLE 2 - LA VALEN
N° intervention : N11P0211100000000063
Date du rapport : 27/11/2021 - Référence du rapport : 097PE/21/7840

Référence site : LEROY MERLIN LA VALENTINE MARSEILLE - VGP ASCENSEURS

 Présence d'observation(s)

1.0.0.1 - TM54860

Agence Equipements et industrie Marseille

Pôle Equipements Méditerranée - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 7A allée Marcel Leclerc - Le Virage
- CS 70041 - 13295 MARSEILLE CEDEX
Tél. : 04.91.17.01.50

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.500.100 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : MME BARTHELEMY Vanessa
Nombre de pages : 18



Accréditation
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur
www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Observations	Equipement non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
ThyssenKrupp Ascenseurs	Installation d'ascenseur	Bureau			27/11/21	0			3
	Ascenseur		AM 20243X	Privé	27/11/21	2		Oui	3
	Installation d'ascenseur	Fond de réserve			27/11/21	0	X		5
	Ascenseur		MC 02 /Droit / AM20245X	MC 02	27/11/21	0			5
	Installation d'ascenseur	Fond de réserve			27/11/21	0			6
	Ascenseur		Gauche / AM20244X	MC 01	27/11/21	8			6
	Installation d'ascenseur	Hall d'entrée magasin			27/11/21	0			8
	Ascenseur		Ascenseur côté "droit" / AM20242X	N°série : 2989 ASC2 01 11	27/11/21	6			8
	Installation d'ascenseur	Hall d'entrée magasin			27/11/21	0			9
	Ascenseur		Ascenseur côté "gauche" / AM20241X	N°série : 2988 ASC1 01 11	27/11/21	6			9
	Installation d'ascenseur	Retrait de marchandises			27/11/21	0			11
	Ascenseur		AM20246X	MC03	27/11/21	5			11

EQUIPEMENTS NON VERIFIES

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Equipement non vérifié en raison de :
ThyssenKrupp Ascenseurs	Installation d'ascenseur	Fond de réserve	MC 02 /Droit / AM20245X	MC 02	27/11/21	Ascenseur en panne le jour du contrôle.

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M. SALMI (SSIAP 2).

MODALITES DE LA VERIFICATION

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles dont l'ensemble des points figurent dans le tableau de référence joint au présent rapport

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE PERSONNES/BUREAU)

1.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de personnes
Installateur	HYDRONORD
Année d'installation	2011
Constructeur	HYDRONORD
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Bureau
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12

1.1.1. Ascenseur (AM 20243X/Privé)

Identification de l'ascenseur	AM 20243X
Libellé client	Privé
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	3
Charge nominale (kg)	630
Type de suspension	Vérin + Câbles

1.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

1.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (AM 20243X/PRIVÉ)

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt de l'appareil.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs de sécurité / Fonction "parachute"	Clapet parachute et mou de câble, hors course non réalisés. Suivant la position des éléments de commande (armoire de manoeuvre au niveau 1 en gaine, boîtier de dépannage au niveau 0 dans un local sans vu sur l'appareil, groupe hydraulique en fond de fosse, descente de secours manuelle inopérante), les essais n'ont pas pu être réalisés vue la complexité de cette installation. Vérifier que cette installation est conforme au marquage CE de l'appareil ou nous présenter la méthode de réalisation de ces essais. Puis en l'absence du dossier technique et du rapport de réception, s'assurer auprès du constructeur de la bonne position de ces organes et vérifier l'existence ou pas d'une méthode plus sécurisée. Faire réaliser ces essais et consigner la conclusion sur le registre de sécurité.	1
Dispositifs de sécurité / Fonctionnement des dispositifs de sécurité spécifiques à l'installation	La manoeuvre de secours en descente est inopérante. Rechercher la cause et y remédier.	2

1.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Installation d'ascenseur	(AM 20243X/Privé)	Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Demande de secours présente en cabine non testée hors tension, disjoncteurs inaccessible. (Fonctionne sous tension mais sonne au PC sans jamais basculer chez Thyssen, y remédier.)

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

2. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/FOND DE RÉSERVE)

2.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	CANU
Année d'installation	2002
Constructeur	CANU
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Fond de réserve
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui

2.1.1. Ascenseur (MC 02 /Droit / AM20245X/MC 02)

Identification de l'ascenseur	MC 02 /Droit / AM20245X
Libellé client	MC 02
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	5600
Vitesse nominale (m/s)	0,63
Type de suspension	Vérin + Câbles

2.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

L'installation n'a pas été vérifiée (Ascenseur en panne le jour du contrôle.)

3. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/FOND DE RÉSERVE)

3.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	CANU
Année d'installation	2002
Constructeur	CANU
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Fond de réserve
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui

3.1.1. Ascenseur (Gauche / AM20244X/MC 01)

Identification de l'ascenseur	Gauche / AM20244X
Libellé client	MC 01
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	5600
Nombre de personnes	70
Vitesse nominale (m/s)	0,63
Type de suspension	Vérin + Câbles

3.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

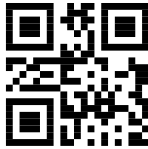
3.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (GAUCHE / AM20244X/MC 01)

Éléments vérifiés	Observations	N°
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Accès à la zone de machinerie et de poulies, condamnation d'accès	L'éclairage de secours de la machinerie est inopérant. Y remédier.	3
Habitacle (Cabine) / Affichage (marquage CE, plaque de charge, limite d'usage, instructions de manoeuvre)	Absence d'identification de l'appareil. y remédier.	4
Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Le dispositif de demande de secours présent en cabine sonne au PC de sécurité, mais ne bascule pas chez Thyssen en cas d'absence de réponse. Y remédier.	5
Cuvette / Accès à la cuvette	Nettoyer la cuvette afin d'éviter tout risque d'incendie.	6
Dispositifs de sécurité / Dispositifs hors course de sécurité et extra course	Le hors-course haut est inopérant. Rechercher la cause et y remédier.	7

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs de sécurité / Fonctionnement des dispositifs de sécurité spécifiques à l'installation	La commande déportée du contact du limiteur de vitesse est inopérante. Y remédier.	8
Dispositifs de sécurité / Fonctionnement des dispositifs de sécurité spécifiques à l'installation	Pompe manuelle de manoeuvre de secours fuyarde. rechercher la cause et y remédier.	9
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles (portes, portillons et trappes de visite)	Absence de trappe d'évacuation sur le toit cabine. y remédier.	10

4. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE PERSONNES/HALL D'ENTRÉE MAGASIN)

4.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de personnes
Installateur	HYDRONORD
Année d'installation	2011
Constructeur	SPRINTE
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Hall d'entrée magasin
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui

4.1.1. Ascenseur (Ascenseur côté "droit" / AM20242X/N°série : 2989 ASC2 01 11)

Identification de l'ascenseur	Ascenseur côté "droit" / AM20242X
Libellé client	N°série : 2989 ASC2 01 11
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	3
Charge nominale (kg)	5200
Nombre de personnes	19
Vitesse nominale (m/s)	0,7
Type de suspension	2 x 7 câbles acier

4.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

4.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (ASCENSEUR CÔTÉ "DROIT" / AM20242X/N°SÉRIE : 2989 ASC2 01 11)

Éléments vérifiés	Observations	N°
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Consignes	Afficher les consignes de dépannage.	11
Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Le dispositif de demande de secours présent en cabine sonne au PC de sécurité, mais ne bascule pas chez Thyssen en cas d'absence de réponse. Y remédier.	12
Cuvette / Accès à la cuvette	Présence d'eau et d'huile en cuvette. y remédier.	13
Paliers et portes palières / Éléments constitutifs	Réduire le jeu des portes palière.	14
Paliers et portes palières / Éléments constitutifs	Ressort de rappel porte palière gauche R0 absent. Y remédier.	15
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Éléments constitutifs de la gaine	L'éclairage de la gaine ne fonctionne pas en totalité. Y remédier.	16

5. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE PERSONNES/HALL D'ENTRÉE MAGASIN)

5.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de personnes
Installateur	HYDRONORD
Année d'installation	2011
Constructeur	SPRINTE
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Hall d'entrée magasin
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui

5.1.1. Ascenseur (Ascenseur côté "gauche" / AM20241X/N°série : 2988 ASC1 01 11)

Identification de l'ascenseur	Ascenseur côté "gauche" / AM20241X
Libellé client	N°série : 2988 ASC1 01 11
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	3
Charge nominale (kg)	5200
Nombre de personnes	19
Vitesse nominale (m/s)	0,7
Type de suspension	2 x 7 câbles acier

5.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

5.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (ASCENSEUR CÔTÉ "GAUCHE" / AM20241X/N°SÉRIE : 2988 ASC1 01 11)

Éléments vérifiés	Observations	N°
Machinerie, poulie, électricité / Etat général de la machine	Niveau d'huile de la centrale bas. Y remédier.	17
Machinerie, poulie, électricité / Etat général de la machine	Refroidisseur d'huile présent en machinerie inopérant. Y remédier.	18
Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Le dispositif de demande de secours présent en cabine sonne au PC de sécurité, mais ne bascule pas chez Thyssen en cas d'absence de réponse. Y remédier.	19
Cuvette / Accès à la cuvette	Présence d'eau et d'huile en cuvette. y remédier.	20
Paliers et portes palières / Organes de service et de signalisation, éclairage des abords	Le bouton d'appel du R-1 est inopérant. Y remédier.	21

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs de sécurité / Fonction "limiteur de vitesse"	Raccourcir la cablette limiteur de vitesse/poulie tendeuse.	22

6. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/RETRAIT DE MARCHANDISES)

6.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Année d'installation	2011
Constructeur	Hydronord
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Retrait de marchandises
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12

6.1.1. Ascenseur (AM20246X/MC03)

Identification de l'ascenseur	AM20246X
Libellé client	MC03
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	9000
Nombre de personnes	101
Vitesse nominale (m/s)	0,63
Type de suspension	Vérin

6.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

6.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (AM20246X/MC03)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Accès à la zone de machinerie et de poulies, condamnation d'accès	Débarrasser le matériels étrangers à l'ascenseur dans le local de machinerie.	23
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Accès à la zone de machinerie et de poulies, condamnation d'accès	Absence de serrure sur la porte de la machinerie. Y remédier.	24
Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Le dispositif de demande de secours présent en cabine sonne au PC de sécurité, mais ne bascule pas chez Thyssen en cas d'absence de réponse. Y remédier.	25
Paliers et portes palières / Serrures des portes palières, condamnations électriques	Serrure R0 déteriorée ne permettant plus l'ouverture manuelle de la porte palière. Y remédier.	26
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Eléments constitutifs de la gaine	Echelle d'évacuation absente du toit cabine. Y remédier.	27

6.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Éléments non vérifiés	En raison de :
Installation d'ascenseur	(AM20246X/MC03)	Cuvette	La cuvette et ses éléments de sécurité n'ont pas pu être vérifiés, la serrure du R0 étant inopérante.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

Annexe au rapport de Vérification Générale Périodique d'un ascenseur, monte-charge et élévateur de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s

Liste des points vérifiés dans le cadre de la mission

Lors de la mission effectuée par SOCOTEC, l'ensemble des points concernant l'installation, identifiés parmi ceux figurant dans le tableau de référence* ci-dessous, a été vérifié.

1	DOCUMENTS
1.1	Carnet d'entretien
1.1.1	Formalisation de la vérification des éléments de guidage et conclusions
1.1.2	Formalisation de la vérification des suspentes et de leurs attaches et conclusions
1.1.3	Formalisation de la vérification des mécanismes de levage et conclusions
1.1.4	Formalisation de l'essai du dispositif parachute ou équivalent et conclusions
1.2	Dernier rapport de contrôle technique (uniquement pour les ascenseurs)
1.3	Dernier rapport de vérification périodique
2	Gaine
2.1	Eléments constitutifs de la gaine
2.2	Protecteurs mobiles (Trappes et portes de visite)
2.3	Verrouillage électrique et mécanique des trappes et portes de visite
2.4	Eléments de guidage (habitable et contrepoids)**
2.5	Suspentes et attaches, poulies**
2.6	Dispositif amovible dont la mise en place est nécessaire pour maintenir une réserve de sécurité
2.7	Dispositif(s) limitant la course de l'habitable
2.8	Accès à la cuvette (échelles, ...)
3	Local des machines
3.1	Accès au local (échelles, trappes, garde-corps, ...)

3.2	Mécanismes de levage (treuil, poulies, tambour, vérin...)**
3.3	Dispositif parachute ou équivalent**
3.4	Dispositif de contrôle contre le mou de câble/chaîne
3.5	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité spécifique)
3.6	Consignes
4	Paliers
4.1	Organes de service et de signalisation
5	Portes palières
5.1	Eléments constitutifs
5.2	Verrouillage mécanique et électrique
5.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,...)
6	Habitacle
6.1	Eléments constitutifs (structure, plancher, parois, porte, garde-pieds,...)
6.2	Précision d'arrêt et de maintien de l'arrêt
6.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,...)
6.4	Organes de service et de signalisation
6.5	Eclairage normal et de secours
6.6	Dispositif de demande de secours
6.7	Affichage de la limite d'usage
6.8	Indication de la charge

* Le tableau de référence figurant dans cette annexe, respecte le cahier des charges COPREC pour les vérifications périodiques des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s dans les établissements soumis au Code du travail validé par la délégation équipements le 04 février 2011.

** Pour les équipements installés en France, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques, ces vérifications ne sont pas à réaliser, si les documents fournis par l'entreprise d'entretien en font état.

Dans le cadre d'une vérification générale périodique étendue (VGPE), SOCOTEC peut apporter au chef d'établissement gardien de la chose dont il a la responsabilité, des éléments de réponse portant sur le respect des exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui interviennent sur ces équipements. Cette prestation comporte en plus de la VGP réglementaire, le contrôle et l'interprétation des essais relatifs :

- à l'éclairage normal et de secours de la zone de machinerie et de poulies (locaux), de la gaine et des abords de portes paliers ;
- aux dispositifs de protections électriques ;
- aux équipements sur le toit de l'habitable ;
- aux équipements dans la cuvette ;
- aux équipements dans le local de machines et de poulies ;
- aux dispositifs de protections de parties tournantes ;
- au dépannage à main ou manœuvre de rappel ;
- à l'usage exclusif de l'espace réservé à l'ascenseur ;
- à l'état général des éléments de l'installation.

ANNEXE 1 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Bureau	AM 20243X	Privé	27/11/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par MME BARTHELEMY Vanessa
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (AM 20243X/Privé), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 2 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Fond de réserve	Gauche / AM20244X	MC 01	27/11/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par MME BARTHELEMY Vanessa
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (Gauche / AM20244X/MC 01), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 3 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Hall d'entrée magasin	Ascenseur côté "droit" / AM20242X	N°série : 2989 ASC2 01 11	27/11/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par MME BARTHELEMY Vanessa
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (Ascenseur côté "droit" / AM20242X/N°série : 2989 ASC2 01 11), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 4 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Hall d'entrée magasin	Ascenseur côté "gauche" / AM20241X	N°série : 2988 ASC1 01 11	27/11/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par MME BARTHELEMY Vanessa
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (Ascenseur côté "gauche" / AM20241X/N°série : 2988 ASC1 01 11), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 5 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Retrait de marchandises	AM20246X	MC03	27/11/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par MME BARTHELEMY Vanessa
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (AM20246X/MC03), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.